



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO-GERAL DE PERÍCIAS
DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA/DA

Solicitação de Orçamento nº 002/2024
Data: 29/04/2024

Assunto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em regime de urgência para impermeabilização de lajes do 7º pavimento e reparos em calhas dos telhados do Instituto-Geral de Perícias, no Centro Regional de Excelência em Perícias Criminais da Região Sul – CREPECSUL.

Contato: Jackson Dombrowski
Divisão de Infraestrutura
Fone: 3288-5195 e-mail: dinfra@igp.rs.gov.br
Prazo de Entrega do orçamento: dia 07/05/2024.
Local da Prestação do Serviço: Conforme descrito a cima
Dados para a proposta:
Instituto-Geral de Perícias
CNPJ: 02.626.165/0001-07
Endereço: Rua Comendador Álvaro Guaspari, nº 40 – 7º Andar – Ala Norte – Bairro Floresta – CEP: 90035-020 – Porto Alegre/RS Acesso pela rua Voluntários da Pátria nº1358

DA PROPOSTA

A proposta deverá conter os dados cadastrais da empresa: razão social, nº do CNPJ, endereço, número do telefone, pessoa para contato e e-mail.

O orçamento deverá conter o preço unitário e total, incluindo quaisquer custos adicionais na composição do preço final, prazo de validade da proposta de até 180 dias.

DESCRIÇÃO BÁSICA DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS:

- Execução de caimento da laje externa com quatro segmentos com aproximadamente 50 cm x 20 m, perfazendo um total aproximado de 40 m², executar com argamassa desempenada com traço de 1:3 (cimento e areia média), caimento mínimo de 1%, para aumentar a aderência entre o concreto e a argamassa de regularização, aplicar chapisco com traço 1:3 (cimento: areia média) aditivado com adesivo para chapisco. Aguardar a cura por 3 dias para aplicação de primer a base d'água, após secagem aplicar manta asfáltica alumínio (poliéster), consumo aproximando da manta 1,15 m/m², ou seja, 46 m de manta;




- Execução de dois bocais de diâmetro de 100 mm para cada segmento de calha, perfazendo um total de 8 bocais que se conectaram a tubulação de PVC de 100 mm de diâmetro por meio de conexões conforme sua melhor trajetória(ver imagens junto a esta solicitação de orçamento).


Os prestadores de serviços deverão apresentar ART/RRT e documentação com prazo vigente que autoriza trabalhos em grandes alturas.

Porto Alegre, 29 de abril de 2024.

Jackson Dombrowski
Divisão de Infraestrutura/IGP.

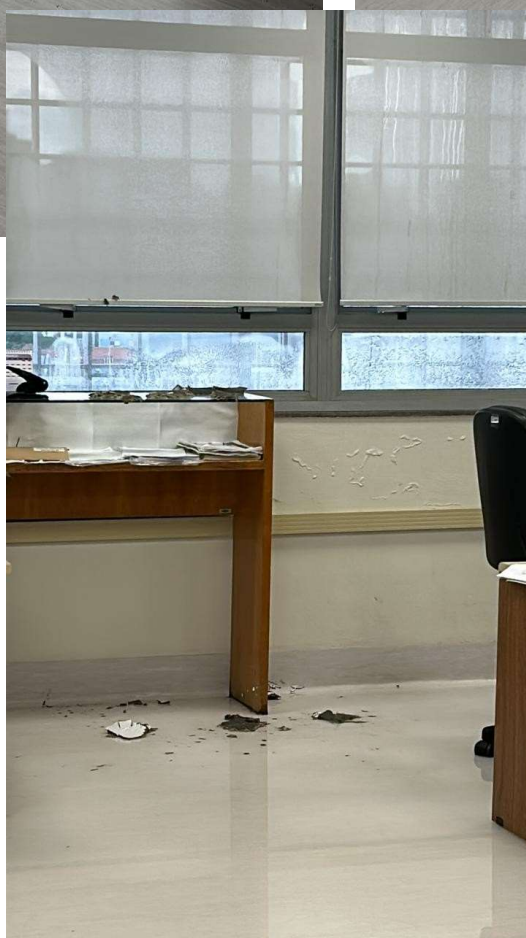

**ALAGAMENTO
SALA 734**

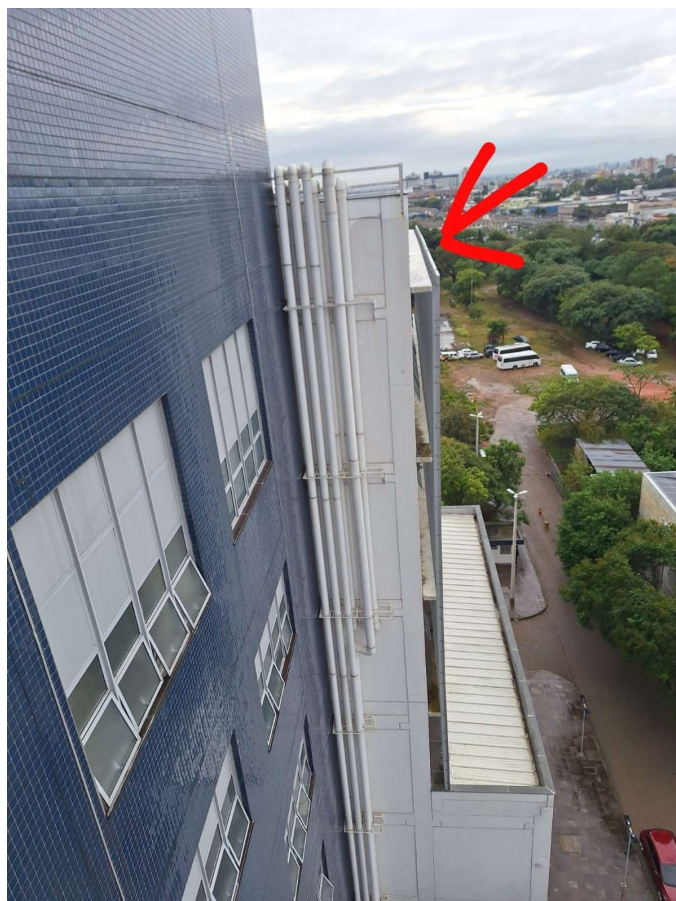


LAJE A SER
EXECUTADA
REGULARIZAÇÃO DE
CAIMENTO E
IMPERMEABILIZAÇÃO
PARA NÃO INFILTRAR
ÁGUA SOBRE AS
VIGAS
INTERNAMENTE

LOCAL DE INFILTRAÇÃO D'ÁGUA



SENTIDO DO CAIMENTO D'ÁGUA

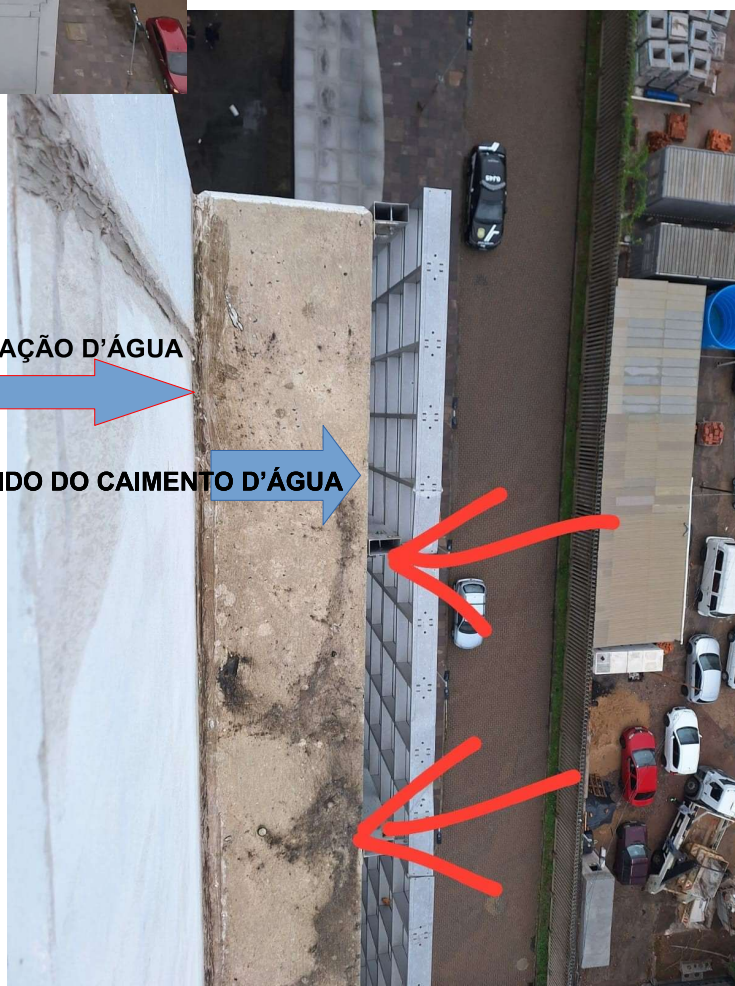



**INFILTRAÇÃO DE ÁGUA PELA LAJE SAINDO NA VIGA INTERNA OCORRENDO
DESABAMENTO DE FORRO DE PLACA MINERAL SALA DA DIREÇÃO GERAL DO IGP**





**POUCAS BOCA DE SAÍDA DE
ÁGUA NAS CALHAS
INSTALAR MAIS DUAS
SAÍDAS DE ÁGUA EM CADA
SEGMENTO DE CALHA (ALA
NORTE E SUL) E
CONECTANDO COM O TUBO
DE QUEDA EXISTENTE DEVE
ESGOTAR MAIS
RAPIDAMENTE OS
GRANDES VOLUMES DE
CHUVAS QUE ESTÃO
OCORRENDO.**



**INFILTRAÇÃO DE ÁGUA DA LAJE JUNTO A
ALVENARIA SAI NA VIGA DA FOTO AO LADO
CAUSANDO O DESABAMENTO DOS
FORROS DE PLACAS MINERAIS. A
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES
EXTERNAS E A REVISÃO DA VEDAÇÃO DAS
BANDEIRAS SUPERIORES EM ALUMÍNIO
DAS ESQUADRIAS DEVEM RESOLVER EM
GRANDE PARTE OS PROBLEMAS QUE
ESTAMOS ENFRENTANDO HOJE.
IMPORTANTE SALIENTAR QUE EXISTEM
INFILTRAÇÕES NAS JUNTAS DAS PEÇAS DE
CONCRETO PRÉ-MOLDADO E QUE A SOP
ESTA ESTUDANDO COMO RESOLVER ESTA
QUESTÃO.**

