



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
7ª COORDENADORIA REGIONAL DE PASSO FUNDO**

**RELATÓRIO DE VISTORIA**

**LOCAL: Escola Estadual Indígena João Sora Vergueiro - Constantina/RS**

Vistoria efetuada no dia 20/05/24 na Escola Estadual Indígena João Sora Vergueiro localizada na cidade de Constantina-RS.

A Escola foi atingida por uma enchente do rio que fica a uns 30 metros da mesma. A água subiu 1 metro acima do piso da Escola e quando baixou fizeram a limpeza necessária e na vistoria notamos que não houve danos devido a enchente. Instalações de água, luz e esgoto continuaram funcionando como antes da enchente. Mas percebemos que as instalações elétricas estão fora de norma não protegidas por eletrodutos nas paredes e encima do forro, *tendo risco de incêndios. Não existe entrada de energia e sim um "gato"*. Os resíduos da pia da cozinha são lançados a céu aberto sem existência de tubulações que direcione o líquido até caixa de gordura. Falta tanque de lavar roupas com suas tubulações de esgoto. O sumidouro transborda e o líquido fica acumulado na grama. O botijão de gás fica dentro da cozinha e perto das salas com paredes de madeira, necessitando de novas instalações conforme norma. Os problemas citados acima poderão prejudicar a edificação e/ou a saúde dos usuários.


**CONSIDERAMOS A OBRA EMERGENCIAL**

É recomendável a reforma das instalações Elétricas, rede de Esgoto e instalações de Gás.

*Top*



*Figura 1: TUBO DE ESGOTO DA COZINHA FALTANDO*

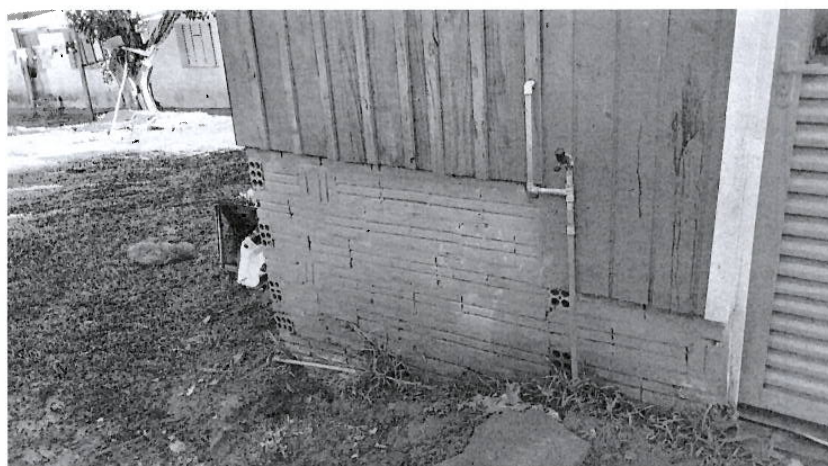

*Figura 2: LOCAL QUE FALTA TANQUE DE LAVAR ROUPAS*

Sup



*Figura 3: LOCAL ONDE  
ESGOTO ACUMULA*



*Figura 4: FIAÇÕES SEM  
ELETRODUTOS NAS*

10



*Figura 5: BOTIJÃO DE GÁS PRÓXIMO AS SALAS COM PAREDES DE MADEIRA*

07ª CRO - Carazinho, 21 agosto de 2024.

Atenciosamente,

Engº Civil Tiago Machado Pereira

Crea – PR 84633/D

7ª CROP – Passo Fundo/RS

Id. 3510468/1